

## Kalibrieren von ELECTROLUX-Geschirrspülern

Sie haben sporadisch die Fehlermeldung „20? Manchmal liegt kein Problem am Ablaufsystem vor, sondern an einer fehlerhaften Kalibrierung des Drucksensors. Probieren Sie folgendes:

### Diagnosemodus wählen

Der Servicemodus ist nur zugänglich, wenn ein „Reset“ ausgeführt wurde und das Gerät ausgeschaltet ist.

Drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten S1+S3 gedrückt während Sie das Gerät einschalten (halten Sie die Tasten etwa 4 Sekunden lang gedrückt).



L1, L2 und L3 blinken, um anzuzeigen, dass der Diagnosemodus gewählt wurde.

### Funktionstest-Programm

Nach Auswahl des Servicemodus (L1, L2 und L3 blinken):

1. Taste S3 drücken, um das Testprogramm zu starten. Das Programm startet nicht, wenn die Tür geöffnet ist.
  - L3 blinkt während des Testprogramms.
  - Das Testprogramm läuft als ein normales Spülprogramm. Es kann unterbrochen werden oder bis zum Programmende ausgeführt werden.



**Wichtig!** Nach erfolgreichem Durchgang des Prüfprogramms (12-20 Minuten) öffnen Sie die Türe und schalten Sie das Gerät aus. Schalten Sie das Gerät wieder ein und starten Sie eine leere Maschine mit dem Intensivprogramm. Schliessen Sie vor dem Start die Klappe der Kombidosierung.